

簡易取扱説明書 MODEL3910


1. 梱包品の確認

開梱時に、下記物品が揃っている事を確認してください。もし不足品があった場合は、ご購入先に連絡をお願いします。

品 名	個数
本体	1
電源コード (NEMA プラグ付き)	1
等速吸引プローブ	1
ゼロ確認用フィルタ	2
タイゴンチューブ (2M)	1
プリンタロール紙 (無塵紙)	2
スタイラス	1
計測ソフト	1
取扱説明書	1
試験成績書	1
ACアダプタ (100V-240V、15V 4A)	1
MMC カード — 1GB	1
リチウムイオン電池	1


2. 計測準備

ACアダプタを用いて電源を接続してください。またタイゴンチューブにより等速吸引プローブを本体の吸引口に接続してください。

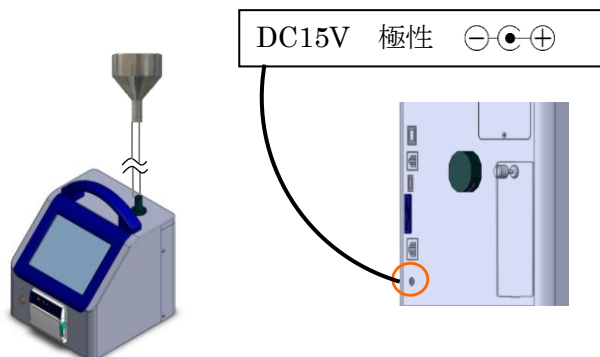

3. 電源の投入

本体正面の電源スイッチを押します。
電源投入後、4~5 秒で自動的に初期画面が表示されます。

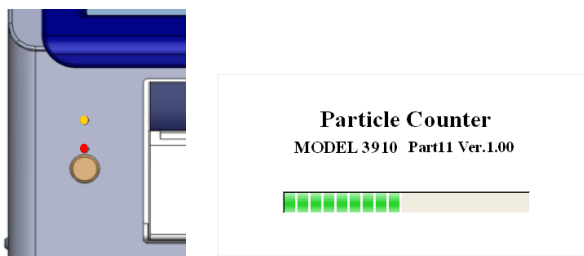


4. ログイン

ユーザ ID とパスワードを入力し、[OK] を押してください。

※注 下記値が初期設定されています。

ユーザ ID : administrator

パスワード : 1234

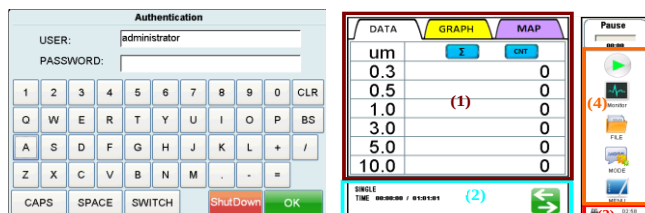

初期画面が表示されます。

5. 測定

機器の動作モードの初期設定は、シングルモードとなっています。



ボタンを押すと測定が開始します。

60 秒後に測定が終了し、データが保存されます。


6. 測定モードの変更

測定モードを変更する時には、



ボタンを押してください。

下記のモード選択画面で測定モードを選んでください。

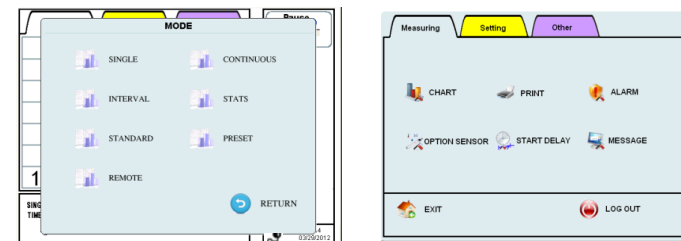

7. 測定終了

測定を終了するときは



ボタンを押してください。

メニュー画面が表示されますので、[LOG OUT] を押し、次に [ShutDown] を押してください。約 5 秒後に機器が停止します。

※注 ACアダプタの抜き忘れにご注意ください。

詳細な取扱については、取扱説明書を参照願います。